

## 运动控制器

3.0代, PWM 输出, 四象限控制带  
RS232 或 CANopen 通讯接口

### MC 3001 P

在22° C值		MC 3001 P	
驱动器供电电压	$U_p$	6 ... 30	V DC
电机供电电压	$U_{mot}$	6 ... 30	V DC
PWM 开关频率	$f_{PWM}$	100	kHz
驱动器电路效率	$\eta$	95	%
最大连续输出电流 <sup>1)</sup>	$I_{cont}$	1,4	A
最大峰值输出电流 <sup>2)</sup>	$I_{max}$	5	A
驱动电路待机电流 (电压 $U_p=24V$ )	$I_{el}$	0,04	A
工作温度范围		-40 ... +85	° C
重量		5	g

<sup>1)</sup>  $I_{cont} = 2,4A @ U_{mot} = 12V$ ,  $I_{cont} = 1,7A @ U_{mot} = 24V$

<sup>2)</sup> S2运行最多2秒

接口	MC 3001 P RS/CO
连接Motion Manager6.7配置	RS232 / CANopen / USB
现场总线	RS232 / CANopen


#### 基本功能

- 驱动无刷、直流和直线电机。
- 支持的传感器系统：绝对值编码器，增量编码器（光电或磁电式）、霍尔传感器（数字或模拟）、测速发电机。
- 使用模拟霍尔传感器作为位置编码器时的位置分辨率：每转4096个增量
- 3个数字输入端、2个数字输出端、2个模拟输入端、可灵活设置。
- 通过现场总线，正交信号，脉冲和方向或模拟输入端确定目标参数设定值
- 所有版本均支持脱机运动程序

#### 功能范围

工作模式	PP、PV、PT、CSP、CSV、CST和寻零模式（符合IEC 61800-7-201和IEC 61800-7-301标准）也可通过模拟信号给定目标位置、转速和转矩，还支持纯功放模式，作为伺服放大器使用。
1磁极对数无刷电机的转速范围	正弦波换向时0min <sup>-1</sup> 至30000min <sup>-1</sup> (或者方波换向时最高60000min <sup>-1</sup> )
运动程序	最多存入8段独立程序（BASIC），可设定其中一个开机后自动运行。
附加功能	探针输入、接入第二增量式编码器，制动控制。
状态指示与参数解析	LED指示状态，支持直采和选采两种数据采集功能。
电机类型	直流、无刷和直线电机

### 尺寸图

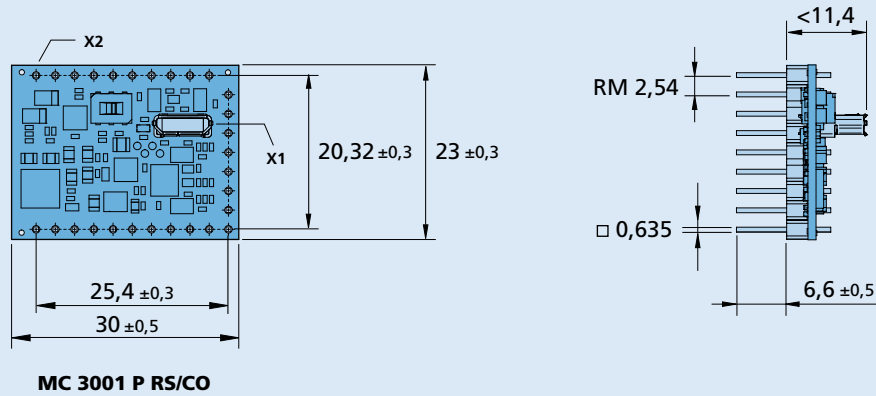

### 选件和连接信息

订货代码示例: MC 3001 P RS/CO

代码	类型	说明	接线表	说明
			<b>X1</b>	USB micro USB接口
			<b>X2</b>	插针接口 模拟和数字输入/输出端、 驱动电路和电机电源、现场总线、 电机相线和传感器
			<b>主板MB1 MC 3001组合</b>	<b>配件号:</b>
			适用于直流/无刷电机, 包含霍尔传感器和/或编码器	6500.01802
			适用于直流电机, 包含编码器 IE2, IEH2, IEH3(L)	6500.01807
			适用于直流电机, 包含编码器 IE3(L), IER3(L), IERS3(L)	6500.01808
			适用于直流电机, 包含编码器 PA2-100, HEM3	6500.01809
			无刷电机, 包含编码器 AESM, IEM3	6500.01810
			适用于直流/无刷电机, 包含编码器 PA2-50, HXM3	6500.01811
			适用于直流电机, 包含编码器 IEP3-4096	6500.01879
<p>提示: 插针接口的定义, 请参阅MC 3001操作手册。 关于主板接口和功能的详细信息请参阅MC 3001设备手册</p>				

### 适配部件

直流电机	直流无刷电机	线性直流伺服电机	电缆/配件
0615 ... S 0816 ... SR 1016 ... SR 1024 ... SR 1224 ... SR 1319 ... SR 1331 ... SR 1336 ... CXR 1516 ... SR 1524 ... SR 1717 ... SR 1724 ... SR 1727 ... CXR 1741 ... CXR 2224 ... SR 2232 ... SR 2237 ... CXR 2342 ... CR 2642 ... CR	2642 ... CXR 0620 ... B 0824 ... B 1028 ... B 1218 ... B 1226 ... B 1628 ... B 2036 ... B 2214 ... BXT H 2232 ... BX4 2250 ... BX4 2444 ... B 3056 ... B	LM 0830 ... 01 LM 1247 ... 11 LM 1483 ... 11 LM 2070 ... 11	若需配件, 请参阅“配件”章节。